

Soluzione Inconveniente Tecnico

Tema	Spia EPC accesa, indicazione guasto P1603
Mercato	Europe (3EU)
Marca	?:Volkswagen
Pratica-Nr.	21569
Livello	EH
Stato	?:Freigegeben zur Publikation
Pubblicazione	3-ott-03

Nr. SA

Numero	Nome
2470	?:Steuergerät f elektron. Einspritzung

Sintomo/codifica cliente

ID	gruppo principale	Gruppi guasti	Codice generale	Codice medio	codice dettaglio
0101	?:Antriebsaggregat	?:Funktion	*	*	*
060101	?:Fahrzeugelektrik	?:Funktion	?:Anzeigen/Displays	*	*
060103	?:Fahrzeugelektrik	?:Funktion	?:Warnfunktion - optisch	*	*

Dati vettura

Touran FSI

Modelli

Modello	Anno modello	Marca	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1T*	2003	V		BAG	*	*

Documento

Nome documento
master.xml

Descrizione dell'inconveniente

La spia EPC è illuminata e la memoria guasti della centralina comando motore contiene il seguente errore:

P1603, centralina difettosa

Causa

adattamento software per diagnosi.

Soluzione di serie

software modificato della centralina comando motore.

Soluzione assistenza

Nuova centralina con sw 5177 o successiva. Il numero di ricambio della centralina comando motore 03C 906 056 F è rimasto invariato. Tutti gli utenti del VAS 5051 hanno ricevuto con il CD di marca V06.46.00 tale CD permette l'aggiornamento (Flash) per l'adattamento software delle centraline, versione 002-2003 per il problema summenzionato. La procedura è contenuta nella Ricerca Guasti guidata.