

## Soluzione Inconveniente Tecnico

<b>Tema</b>	Guasto 18011 "Centralina motore difettosa"
<b>Mercato</b>	Europe (3EU)
<b>Marca</b>	?:Volkswagen
<b>Pratica-Nr.</b>	22617
<b>Livello</b>	EH
<b>Stato</b>	?:Freigegeben zur Publikation
<b>Pubblicazione</b>	23-dic-03

### Nr. SA

Numero	Nome
2360	?:Steuergerät EDC

### Sintomo/codifica cliente

ID	gruppo principale	Gruppi guasti	Codice generale	Codice medio	codice dettaglio
0101	?:Antriebsaggregat	?:Funktion	*	*	*
060103	?:Fahrzeugelektrik	?:Funktion	?:Warnfunktion - optisch	*	*

## Dati vettura

### Touran 1,9l. 74kW

### Modelli

Modello	Anno modello	Marca	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1T*	2003	V		AVQ	*	*
1T*	2004	V		AVQ	*	*

## Documento

Nome documento
master.xml

## Descrizione dell'inconveniente

Spia di controllo dell'impianto di preincandescenza lampeggia.  
Indicazione guasto nella centralina comando motore **18011** "Centralina comando motore difettosa".

## Causa

in casi singoli si possono verificare errori di sistema nel software.

## Soluzione di serie

introduzione di una versione software modificata **5185**.

## Soluzione assistenza

soluzione software, centralina **03G 906 016 BT** versione dati **5644**  
Eeguire l'aggiornamento del software nella centralina comando motore mediante la  
⇒ [Ricerca guasti guidata](#) nel seguente modo:



- **assicurarsi che un apparecchio di ricarica batterie sia collegato alla batteria dell'autoveicolo.**

### Aggiornamento software mediante CD:

- ✎ inserire il CD „Adattamento software per centraline Volkswagen“ dalla versione 003-2003 nell'unità CD-Rom del VAS 5051.
- ✎ entrare nella ⇒ [Ricerca guasti guidata](#) e selezionare l'autoveicolo.
- ✎ procedere come descritto in basso secondo - la selezione funzione / componenti costruttivi.

### Selezione funzione / componenti costruttivi:

1. motore

2. motore AVQ
3. sistemi capaci di autodiagnosi
4. impianto iniezione diretta Diesel e di preincandescenza EDC 16
5. funzioni
6.  **Attualizzare la centralina comando motore** 

Il CD di aggiornamento con la versione 003-2003 è contenuto nell'entità di fornitura dei CD di marca Volkswagen (pubblicazione prevista per la settimana 52/2003) e viene automaticamente distribuito dalla ditta Bertelsmann a tutti gli utenti del VAS 5051.

## Indicazioni di rimborso

Nr. SA/tipo di danno/produttore: 2360 039 ...