

## Soluzione Inconveniente Tecnico

<b>Tema</b>	Motorino d'avviamento si spegne durante l'avviamento
<b>Mercato</b>	Europe (3EU)
<b>Marca</b>	?:Volkswagen
<b>Pratica-Nr.</b>	21576
<b>Livello</b>	EH
<b>Stato</b>	?:Freigegeben zur Publikation
<b>Pubblicazione</b>	13-ott-03

### Nr. SA

Numero	Nome
2470	?:Steuergerät f elektron. Einspritzung

### Sintomo/codifica cliente

ID	gruppo principale	Gruppi guasti	Codice generale	Codice medio	codice dettaglio
010101	?:Antriebsaggregat	?:Funktion	?:Startverhalten	*	*

## Dati vettura

### Touran

### Modelli

Modello	Anno modello	Marca	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1T*	2003	V		BAG	*	*

## Documento

Nome documento
master.xml

## Descrizione dell'inconveniente

Motore non si avvia, disattivazione del motorino d'avviamento

## Causa

la centralina motore stacca la gestione del motorino d'avviamento qualora non si verifichi un innalzamento del numero giri spontaneo .

## Soluzione di serie

software modificata.

## Soluzione assistenza

il numero di ricambio della centralina comando motore è rimasto invariato.

La versione dati deve essere 5177 oppure superiore.

La procedura viene indicata dalla ricerca guasti guidata.

Le officine in Germania con un tester collegato in rete possono eseguire un aggiornamento online della centralina comando motore.

E' possibile utilizzare il CD di aggiornamanto (flash-CD) **Adattamento software per centraline dalla versione 001.2003.**