Soluzioni tecniche

Tema	Spia di controllo per abbaglianti lampeggia
Mercato	Worldwide with North America (1WA)
Marca	?:Volkswagen
Numero pratica	22325
Livello	EH
Stato	
Pubblicazione	2-dic-03

Numero assistenza

Umero	Denominazione
9025	?:Kombiinstrument

Sintomo

ID	Gruppo costruttivo	Gruppi guasti
060103	?:Fahrzeugelektrik	?:Funktion

Dati vettura

Golf 5

Modelli

Modello	Anno modello	Marke	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1K1*	2003	V		*	*	*
1K1*	2004	V		*	*	*
1K1*	2005	V		*	*	*
1K1*	2006	V		*	*	*

Descrizione dell'inconveniente

Dopo aver inserito l'accensione appare nello strumento combinato l'indicazione **Pro** e/o la **spia abbaglianti blu lampeggia** .

Causa

con il modo produttivo attivo, appare l'indicazione Pro.

La spia di controllo abbaglianti indica inoltre un guasto in una delle centraline.

Soluzione di serie

nessuna modifica prevista.

Solo in casi singoli il modo produttivo può essere attivato.

Soluzione assistenza

cancellare tutte le indicazioni di guasto nelle centraline. Disattivare successivamente il modo produttivo come segue dall'inserito cruscotto:

- selezionare diagnosi funzione *10 - Adattamento* .
- inserire e confermare il numero canale 22 con la tastiera.
- inserire mediante la tastiera il valore 0, confermare e memorizzare.
- inserire nella seguente schermata il valore 0.