

Soluzioni tecniche

Tema	spia di controllo gialla per livello olio motore accesa
Mercato	Worldwide without North America (1WW)
Marca	?:Volkswagen
Numero pratica	22621
Livello	EH
Stato	
Pubblicazione	

Numero assistenza

Umero	Denominazione
2360	?:Steuergerät EDC

Sintomo

ID	Gruppo costruttivo	Gruppi guasti
060102	?:Fahrzeugelektrik	?:Funktion
060103	?:Fahrzeugelektrik	?:Funktion

Dati vettura

Touran 1,9l. 77kw

Modelli

Modello	Anno modello	Marke	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1T1B11	2003	V	Touran 1.9 BASIS 74 T	AVQ	FYG	-
1T1B11	2003	V	Touran 1.9 BASIS 74 T	AVQ	GQN	-
1T1B11	2004	V	TOURAN 1.9 BASIS 74 T	AVQ	FYG	-
1T1B11	2004	V	TOURAN 1.9 BASIS 74 T	AVQ	GQN	-
1T1B23	2004	V	TOURAN 1.9 BASIS 77 T	BKC	GPV	-
1T1B23	2004	V	TOURAN 1.9 BASIS 77 T	BKC	GYR	-

Soluzioni tecniche

Modello	Anno modello	Marke	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1T1F11	2003	V	Touran 1.9 TREND 74 T	AVQ	FYG	-
1T1F11	2003	V	Touran 1.9 TREND 74 T	AVQ	GQN	-
1T1H11	2003	V	Touran 1.9 HIGHL 74 T	AVQ	FYG	-
1T1H11	2003	V	Touran 1.9 HIGHL 74 T	AVQ	GQN	-
1T1H11	2004	V	TOURAN 1.9 HIGHL 74 T	AVQ	FYG	-
1T1H11	2004	V	TOURAN 1.9 HIGHL 74 T	AVQ	GQN	-
1T1T11	2004	V	TOURAN 1.9 TREND 74 T	AVQ	FYG	-
1T1T11	2004	V	TOURAN 1.9 TREND 74 T	AVQ	GQN	-
1T1T23	2004	V	TOURAN 1.9 TREND 77 T	BKC	GPV	-
1T1T23	2004	V	TOURAN 1.9 TREND 77 T	BKC	GYR	-

Golf V

Modelli

Modello	Anno modello	Marke	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1K1031	2004	V	GOLF 1,9 TDI TREND 77	BKC	FNE	-
1K1031	2004	V	GOLF 1,9 TDI TREND 77	BKC	GQQ	-
1K1031	2004	V	GOLF 1,9 TDI TREND 77	BKC	HGN	-
1K1032	2004	V	GOLF 1,9 TDI TREND 77	BKC	FNG	-
1K1032	2004	V	GOLF 1,9 TDI TREND 77	BKC	GQM	-
1K1032	2004	V	GOLF 1,9 TDI TREND 77	BKC	HGG	-
1K1033	2004	V	GOLF 1,9 TDI TREND 77	BKC	GPW	-
1K1033	2004	V	GOLF 1,9 TDI TREND 77	BKC	GYQ	-

Soluzioni tecniche

Modello	Anno modello	Marke	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1K1131	2004	V	GOLF 1,9 TDI COMFO 77	BKC	FNE	-
1K1131	2004	V	GOLF 1,9 TDI COMFO 77	BKC	GQQ	-
1K1131	2004	V	GOLF 1,9 TDI COMFO 77	BKC	HGN	-
1K1132	2004	V	GOLF 1,9 TDI COMFO 77	BKC	FNG	-
1K1132	2004	V	GOLF 1,9 TDI COMFO 77	BKC	GQM	-
1K1132	2004	V	GOLF 1,9 TDI COMFO 77	BKC	HGG	-
1K1133	2004	V	GOLF 1,9 TDI COMFO 77	BKC	GPW	-
1K1133	2004	V	GOLF 1,9 TDI COMFO 77	BKC	GYQ	-
1K1231	2004	V	GOLF 1,9 TDI SPORT 77	BKC	FNE	-
1K1231	2004	V	GOLF 1,9 TDI SPORT 77	BKC	GQQ	-
1K1231	2004	V	GOLF 1,9 TDI SPORT 77	BKC	HGN	-
1K1232	2004	V	GOLF 1,9 TDI SPORT 77	BKC	FNG	-
1K1232	2004	V	GOLF 1,9 TDI SPORT 77	BKC	GQM	-
1K1232	2004	V	GOLF 1,9 TDI SPORT 77	BKC	HGG	-
1K1233	2004	V	GOLF 1,9 TDI SPORT 77	BKC	GPW	-
1K1233	2004	V	GOLF 1,9 TDI SPORT 77	BKC	GYQ	-

Numero di telaio

Produttore	Carattere di riempimento	Modello	Carattere di riempimento	Anno modello	Fabbrica di produzione	Da	A	Prodotto dalla data	Prodotto fino alla data
WVW	ZZZ	1K	Z	4	B	000001	004685		
WVW	ZZZ	1K	Z	4	P	001001	003252		
WVW	ZZZ	1K	Z	4	W	000001	008379		

Descrizione dell'inconveniente

La spia di controllo gialla del livello dell'olio motore è accesa. Il livello olio si trova tra il minimo ed il massimo sull'astina di misurazione livello olio.

Causa

in casi singoli ed in determinate circostanze di guida e di tolleranze sfavorevoli, può essere raggiunta la soglia d'allarme minima. Viene riconosciuto il limite inferiore del livello olio e indicato.

Soluzione di serie

introduzione di software modificato.

- Golf - Ric. Nr. 03G 906 016 B, versione dati **5645**
- Touran - Ric. Nr. 03G 906 016 BT, versione dati **5644**

Soluzione assistenza

soluzione software, centralina comando motore.

- Golf - Ric. Nr. 03G 906 016 B, versione dati **5645**
- Touran - Ric. Nr. 03G 906 016 BT, versione dati **5644**

Aggiornare il software della centralina comando motore mediante la ⇒ „[Ricerca Guasti guidata](#)“ come segue:



- **Assicurarsi che l'apparecchio di carica-batteria sia collegato alla batteria dell'autovettura.**

Aggiornamento del software online:

- eseguire un update online .

- il VAS 5051 deve essere collegato con la rete dell'officina e l'interfaccia diagnostica dell'autovettura.
- accedere alla ⇒ „Ricerca Guasti guidata “ e selezionare la vettura.
- Seguire, come descritto in basso, le sequenze nella selezione funzioni/componenti.
- quando appare la segnalazione „Nessun contenitore per dati flash disponibile“, inserire il CD „Adattamento software per centraline Volkswagen“ dalla versione 003-2003 nell'unità per CD-Rom del vostro VAS 5051 e avviare nuovamente la funzione „Aggiornare centralina comando motore“ .

Aggiornamento del software mediante CD:

- inserire il CD „Adattamento software per centraline Volkswagen“ dalla versione 003-2003 nell'unità CD-Rom del vostro VAS 5051.
- Accedere alla ⇒ „Ricerca Guasti guidata“ e selezionare la vettura.
- Seguire , come descritto in basso, le sequenze nella selezione funzioni/componenti.

Sequenze nella selezione funzioni/componenti:

1. Azionamento
2. „Selezionare sigla identificazione motore“
3. Sistemi con capacità di autodiagnosi
4. Impianto Diesel con iniezione diretta e di preincandescenza EDC 16
5. Funzioni
6. „**Aggiornare la centralina comando motore**“

Il CD di aggiornamento con la versione 003-2003 è compreso nell'entità di fornitura dei CD di marca Volkswagen (pubblicazione prevedibilmente nella settimana 52/2003) e viene automaticamente distribuito dalla Bertelsmann a tutti gli utenti VAS 5051.

Indicazioni di rimborso

Nr SA / tipo di danno / produttore: 2360 039 ...