

Soluzioni tecniche

Tema	Tergilunotto senza funzione - Golf 5
Mercato	Worldwide with North America (1WA)
Marca	?:Volkswagen
Numero pratica	22024
Livello	EH
Stato	
Pubblicazione	31-ott-03

Numero assistenza

Umero	Denominazione
9234	?:Wischermotor f RWA

Sintomo

ID	Gruppo costruttivo	Gruppi guasti
0601	?:Fahrzeugelektrik	?:Funktion

Dati vettura

Golf 5

Modelli

Modello	Anno modello	Marke	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1K1*	2004	V		*	*	*
1K1*	2005	V		*	*	*
1K1*	2006	V		*	*	*
1K1*	2007	V		*	*	*

Descrizione dell'inconveniente

Funzionamento tergi/lavalunotto temporaneamente senza funzione.

Causa

con il portellone posteriore aperto il tergicristallo non deve entrare in funzione per prevenire eventuali danneggiamenti..

Soluzione di serie

di origine costruttiva.

Soluzione assistenza

eseguire il seguente:

- l'arresto principale (secondo bloccaggio) è chiuso?
- con il portellone posteriore correttamente chiuso, controllare nel blocco misurazione valori 4 della centralina comfort lo stato del microinterruttore.

3. posizione arresto principale

4. posizione arresto anteposto