

(Misura Service)

[Istruzioni di Lavoro A1- A29](#)**7L****Touareg****Tutte****Misura Service****Campi telai interessati**

Da WVG ___ 7L _ 3 D 000 267

a

WVG ___ 7L _ 3 D 015 324

Modelli interessati

7L_ _ _ _

Da WVG ___ 7L _ 4 D 000 031

a

WVG ___ 7L _ 4 D 086 655

Da WVG ___ 7L _ 5 D 000 007

a

WVG ___ 7L _ 5 D 084 419

Da WVG ___ 7L _ 6 D 000 073

a

WVG ___ 7L _ 6 D 084 412

Su alcune vetture Touareg nei campi di telai interessati, a seconda della data di costruzione e dell'allestimento, esiste la possibilità che varie centraline a causa di versioni software difettose determinino un assorbimento di corrente eccessivo dalla batteria della vettura anche nel caso in cui la vettura non venga mossa.

Su alcune vetture vengono inoltre sostituiti alcuni particolari, come ad esempio il turbocompressore su alcuni V10 TDI e la pompa del liquido di raffreddamento sul motore R5 TDI.

Rimedio

Prima di una riparazione controllare sempre, con l'aiuto dei sistemi ServiceOnline/ELSA e AZR, se la vettura è interessata dall'Azione!

Se la vettura risulta interessata all'Azione, seguendo le allegate istruzioni di lavoro, verificare ed eseguire le misure Service indicate (criteri).

INDICAZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DELL'AZIONE

NOTA: su alcune vetture deve essere sostituito l'inserito cruscotto. In considerazione del fatto che il tester esegue la verifica solo durante l'aggiornamento per l'inserito cruscotto (criterio 22), è inevitabile che il Cliente debba recarsi nuovamente in officina per il montaggio del nuovo inserto cruscotto un volta ricevuto.

ATTENZIONE: per i Service Partner non specializzati VW Luxury o VW Touareg è in vigore l'obbligo di segnalazione prima della riparazione. Inviare sempre una richiesta di informazioni tecniche tramite DISS e procedere solo in seguito ad autorizzazione esplicita da parte del TSC VW Luxury.

Vettura sostitutiva

Se il Cliente richiede la vettura sostitutiva, può essere consegnata una vettura solo se l'intervento per l'Azione 90D7 supera le 200 Unità di Tempo. La vettura può essere lasciata al Cliente per un massimo di 3 giorni solo per vetture interessate alla sostituzione dei turbocompressori o del cavo positivo.

La tariffa prevista è di 50€ al giorno.

Conteggiare la vettura sostitutiva nella domanda di garanzia dell'Azione 90D7 posizione di lavoro conto terzi (esterna) C9120000

Nota: non sono ammesse tipologie diverse di richieste di rimborso (ad es. servizio mobilità).

Criterio 24

Per vetture provenienti dal mercato tedesco nei programmi viene indicato il criterio 24. Tale criterio per il nostro mercato non è valido e NON deve essere eseguito su nessuna vettura!

Informazione ai Clienti

I Proprietari delle autovetture coinvolte nella presente Azione sono informati, tramite lettera, direttamente da VOLKSWAGEN GROUP ITALIA (allegato facsimile del testo).

Vi preghiamo, inoltre, di procedere subito al controllo delle Vostre vetture giacenti – nuove ed usate – ed eventualmente eseguire immediatamente l'Azione.

Fornitura ricambi

I ricambi necessari dovranno essere ordinati al Centro Distribuzione Ricambi di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. secondo la Procedura di Restituzione Diretta (riferimento a circolare numero 05/108/108 sigle VE-T1/SF/vs del 29/11/2005), con tipologia ordine "G" Garanzia.

Inserto cruscotto:

gli inserti cruscotto da sostituire devono essere sempre ordinati con il "Contrassegno per pezzi di rotazione X".

Attenzione: prima di ordinare i ricambi verificare sempre in ServiceOnline/ELSA a quali criteri/lavori sono interessate le singole vetture!

Istruzioni per il rimborso

	VCS-SAGA	SAGA02
Codice danno:	90D7 099 WWO	90D7 0099 WWO
Codice di riparazione:	1	Posizione di lavoro o posizione ricambi che ha originato il danno
Tipo di domanda	-	Autoveicolo interessato da azione 7 10
Criterio:	Vedere ServiceOnline/ELSA: 01 – sostituire il supporto del cellulare 02 – sostituire TV- Tuner 03 – aggiornamento unità di navigazione DVD 04 – aggregato per alimentazione aria 05, 06 – sostituire la scatola del filtro aria 07 – sostituire la pompa del liquido di raffreddamento R5 TDI 08 – verificare / sostituire la tubazione carburante R5 TDI 09 – tubazione di pressione frizione R5 TDI 10 – connessione a spina airbag laterale 11,12 – sostituire il turbocompressore V10 TDI 13, 14, 15 – sostituire il cavo positivo V8 16 – aggiornamento della centralina principale del sistema comfort 17 – aggiornamento della centralina comando motore R5 TDI 18 – aggiornamento della centralina comando motore V6 TDI 19 – aggiornamento della centralina comando motore V6 – solo vetture USA 20 – aggiornamento della centralina del cambio – solo vetture USA 21 – aggiornamento centralina differenziale 22 – aggiornamento inserto cruscotto 23 – aggiornamento centralina delle porte	
Manodopera:	Controllare nel sistema ServiceOnline/ELSA e AZR se la vettura è interessata dall'Azione Service,, 90D7 " / se l'Azione è già stata eseguita.	0 U.T.
	Vettura interessata ed Azione non eseguita secondo i programmi: Controllare se nella zona dell'alloggiamento della ruota di scorta/attrezzi di bordo è stata applicata l'etichetta adesiva per l'Azione „ 90D7 " Data/timbro ". Nota: Se l'etichetta adesiva è applicata, non sono necessari altri lavori.	0 U.T.
	Etichetta non esistente ed Azione non eseguita secondo i programmi: eseguire l'azione, inserire l'annotazione nel Libretto Programma Service e sull'adesivo per l'azione: (AP 53 80 01 99)	20 U.T.

Inoltre: Criterio 01	verificare il supporto del cellulare se il supporto è mancante o non deve essere sostituito, inserire nel "campo note" della domanda di garanzia la relativa nota "supporto cellulare mancante" oppure "supporto cellulare in ordine" (per questo intervento non è previsto un rimborso)	
Inoltre:	Sostituire il supporto cellulare (posizione di lavoro 91 88 19 99)	10 U.T.
Inoltre: Criterio 02	Sostituire il TV- Tuner, codifica compresa (posizione di lavoro 91 17 19 99)	30 U.T.
Inoltre: Criterio 03	Aggiornamento dell'apparecchio di navigazione con DVD (posizione di lavoro 91 32 25 99)	10 U.T.
Inoltre: Criterio 04	Revisionare l'aggregato per l'alimentazione dell'aria (posizione di lavoro 43 15 19 99)	150 U.T.
Inoltre: Criterio 05 o 06	Sostituire la scatola del filtro dell'aria (posizione di lavoro 23 25 19 99)	70 U.T.
Inoltre: Criterio 07	Sostituire la pompa del liquido di raffreddamento per R5 TDI (posizione di lavoro 19 50 19 99)	330 U.T.
	Inoltre: solo per sigle ident. Motore "BPD" e "BPE" (vetture con filtro antiparticolato Diesel) (posizione di lavoro 26 74 19 99)	20 U.T.
Inoltre: Criterio 08	Verificare la tubazione carburante R5 TDI, eventualmente allineare (posizione di lavoro 20 38 01 99)	10 U.T.
Inoltre:	Sostituire la tubazione carburante (posizione di lavoro 20 38 19 99)	50 U.T.
Inoltre: Criterio 09	Verificare la tubazione pressione frizione R5 TDI, eventualmente raddrizzare, fissare la clip (posizione di lavoro 30 23 01 99)	20 U.T.
Inoltre:	Sfiatare la frizione (posizione di lavoro 30 01 07 99)	30 U.T.
Inoltre: Criterio 10	Rimuovere le connessioni a spina airbag laterale (posizione di lavoro 97 66 31 99)	150 U.T.
Inoltre: Criterio 11 o 12	Sostituire il turbocompressore V10, misurazione assetto compresa (posizione di lavoro 21 30 20 99)	1480 U.T.
Inoltre: Criterio 13,14 o 15	Sostituire il cavo positivo V8, misurazione assetto compresa (posizione di lavoro 97 45 19 99)	470 U.T.
	oppure se il cavo positivo è già stato sostituito in garanzia, conteggiare solamente la sostituzione della parte inferiore del filtro dell'aria. (posizione di lavoro 23 25 19 99)	50 U.T.
Inoltre: Criterio 16-23	Collegare il tester VAS, Ricerca guasti guidata, cancellare la memoria guasti (posizione di lavoro 01 50 00 99)	20 U.T.
Inoltre: Criterio 16	Aggiornamento della centralina principale del sistema comfort (posizione di lavoro 97 10 25 99)	10 U.T.

Inoltre: Criterio 17	Aggiornamento della centralina comando motore R5 TDI (posizione di lavoro 23 60 25 99)	10 U.T.
Inoltre: Criterio 18	Aggiornamento della centralina comando motore V6 TDI (posizione di lavoro 23 60 25 99)	10 U.T.
Inoltre: Criterio 19	Aggiornamento della centralina comando motore V6 solo USA (posizione di lavoro 23 60 25 99)	10 U.T.
Inoltre: Criterio 20	Aggiornamento della centralina del cambio solo USA (posizione di lavoro 37 30 25 99)	10 U.T.
Inoltre: Criterio 21	Aggiornamento della centralina del differenziale (posizione di lavoro 39 13 25 99)	20 U.T.
Inoltre: Criterio 22	L'aggiornamento è già stato eseguito prima della misura Service, l'aggiornamento non è stato più necessario (posizione di lavoro 90 25 01 99) Aggiornamento dell'inserito cruscotto, stacco+riattacco fusibile compreso (posizione di lavoro 90 25 25 99) E se necessario, inoltre: sostituire l'inserito cruscotto (previsto dal tester) (posizione di lavoro 90 25 19 99)	10 U.T. 30 U.T. 60 U.T.
Inoltre: Criterio 23	Aggiornamento della centralina per le porte (posizione di lavoro 57 89 25 99)	10 U.T.
Criterio 24	Per il nostro mercato il criterio 24 non va eseguito!	

Posizioni di lavoro

Le suddette posizioni di lavoro sono già disponibili/caricate.

Ulteriori Azioni da eseguire

Controllare nei programmi AZR, ServiceOnline/ELSA se sulla vettura risultano Azioni ancora da eseguire.

Restituzione ricambi	<p>IMPORTANTE: I ricambi smontati per l'esecuzione dei criteri/interventi: 01 – sostituire il supporto del cellulare 02 – sostituire TV- Tuner 07 – sostituire la pompa del liquido di raffreddamento R5 TDI 22 – strumento combinato devono essere rispediti al Reparto Rotazione di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA attenendoVi alle procedure in vigore. <u>Utilizzare l'imballaggio originale del materiale nuovo fornito – il cartone dovrà essere contrassegnato sul lato superiore con il codice azione „90D7“.</u> Da osservare - Attenzione ! allegare sempre allo strumento combinato una copia del protocollo di diagnosi dell'inserto cruscotto e l'adesivo d'identificazione - fornito allegato al cartone di consegna dell'inserto cruscotto nuovo - che dovrà essere incollato sul retro dell'inserto cruscotto.</p> <p>Per tutti gli altri ricambi, attenersi a quanto indicato nella "Lista di Restituzione" come da circolare VE-T1 - Nr. Progr. 05/56/56 del 04/07/2005 "Nuova procedura per la gestione dei particolari sostituiti in garanzia e correntezza"</p>
-----------------------------	--

Se la vettura è interessata all'aggiornamento della centralina comando motore:

Informare il Cliente che deve essere eseguito un aggiornamento della centralina motore sulla sua vettura. Ribadite al Cliente che eventuali operazioni di tuning della centralina motore, eseguiti contrariamente alle raccomandazioni del Costruttore VOLKSWAGEN, possono impedire l'aggiornamento del software o possono addirittura determinare il danneggiamento irrimediabile della centralina motore stessa.

Invitate il Cliente a chiarire con il preparatore che ha eseguito l'elaborazione se è possibile un aggiornamento del software. Fate presente al Cliente che il costruttore VOLKSWAGEN e la Vostra Azienda declinano ogni responsabilità, sia per eventuali danni causati dall'aggiornamento del software, sia per quelli riconducibili al mancato aggiornamento. **Riportate quest'avvertenza sull'ordine di lavoro prima di farlo sottoscrivere al Cliente.**

Utilizzando il **modulo di segnalazione (allegato 1)**, Vi invitiamo a comunicarci i dati di ogni veicolo che è stato sottoposto a rielaborazione della centralina motore, specificando se il Cliente rifiuta o accetta di far eseguire l'aggiornamento software (vedi modulo)

I dati saranno controllati, registrati dall'Ufficio Garanzie ed utilizzati per la valutazione di future domande di garanzia.

Il modulo - debitamente compilato - dovrà essere inviato dal Service Partner a:

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A.
Ufficio Garanzie
Fax Nr. 045 8091766.

Il modulo, inoltre, dovrà essere archiviato dal Service Partner nel raccogliatore dell'Azione o nella scheda del Cliente.

Strumenti / attrezzi necessari:

CD d'aggiornamento per navigazione DVD, versione 2 Numero d'articolo: K00.5001.22.99

La consegna avviene in Europa mediante il distributore „nuovo CD di marca Volkswagen per il VAS 5051 e VAS 5052“ (dalla versione –D-V10.69.00)

CD di base Volkswagen da V.10.00.00

CD di marca Volkswagen 90D7 da V.10.72.00

ISTRUZIONE DI LAVORO 90D7 / A1-A29

LETTERA FAC-SIMILE INVIATA DA VOLKSWAGEN GROUP ITALIA AI PROPRIETARI DELLE VETTURE COINVOLTE NELL'AZIONE 90D7**Misura Service 90D7****Sua Touareg****Telaio:****Targa:**

Gentile Signora / Egregio Signore / Spettabile Società

le prime vetture Touareg sono ormai da più di quattro anni in circolazione ed hanno ottenuto riscontri estremamente positivi. Desideriamo pertanto ringraziarLa per la Sua fiducia nel nostro prodotto e per aver quindi contribuito al nostro successo.

Il Costruttore VOLKSWAGEN impiega la sua competenza tecnologica anche per la rivalutazione delle vetture già in circolazione realizzando, per queste, alcune misure atte al miglioramento della qualità e dell'affidabilità.

Abbiamo pertanto il piacere di comunicarLe che siamo in grado di eseguire degli interventi di aggiornamento tecnico anche sulla Sua vettura. Naturalmente questi interventi sono completamente gratuiti.

La invitiamo a mettersi in contatto con un Service Partner VOLKSWAGEN per concordare un appuntamento.


Le saremo grati se, quando andrà presso l'Officina, presenterà questa lettera ed il libretto Programma Service in dotazione alla Sua vettura.

Nell'eventualità la vettura fosse stata rivenduta, La preghiamo di volerci cortesemente fornire il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, compilando l'apposito spazio di questa lettera e rispedendola per mezzo della busta preaffrancata allegata.

Fiduciosi di poterLa sempre annoverare fra i nostri Clienti soddisfatti ci è gradita l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.

ISTRUZIONI DI LAVORO relative alla Misura Service 90D7

Controllare se l'Azione è già stata eseguita

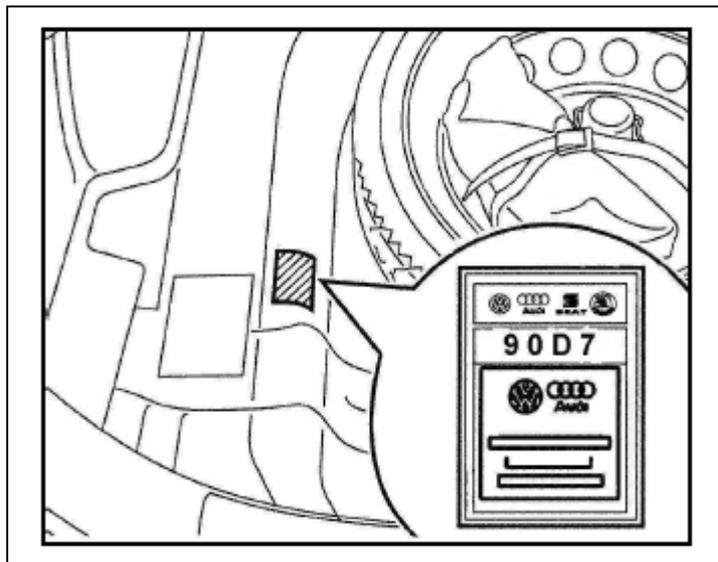

Nel vano della ruota di scorta/degli attrezzi di bordo è applicato l'adesivo per l'Azione con l'indicazione „90D7“:

L'Azione è già stata eseguita. Riportare l'annotazione sul libretto PROGRAMMA SERVICE in uno dei riquadri previsti per le annotazioni d'officina:

**„ESEGUITA AZIONE 90D7
DATA/TIMBRO AZIENDA“**

L'adesivo per l'Azione con l'indicazione „90D7“ non è applicato:

eseguire i lavori secondo le seguenti Istruzioni di Lavoro.

Ricambi

Attenzione : prima di ordinare i ricambi verificare sempre in ServiceOnline/ELSA a quali criteri/lavori è interessata la vettura !

1x adesivo per azione

Ric. Nr. 000 010 006

Criterio 01 (solo se necessario)

1x supporto cellulare

Ric. Nr. 7L0 051 435 AR

Ric. Nr. 7L0 051 435 AS

Criterio 02 (solo se necessario)

1x TV- Tuner

Ric. Nr. 100 919 146 CX

Criterio 03

Non sono necessari ricambi

Criterio 04

1x set di riparazione

Ric. Nr. 100 698 010

1x fascetta

Ric. Nr. N 102 018 01

2x fascette stringi cavi

Ric. Nr. N 909 377 02

Criterio 05

1x Scatola filtro aria

Ric. Nr. 7L6 129 614

1x Tubo flessibile di deflusso

Ric. Nr. 7L6 129 653

1x Fascetta elastica

Ric. Nr. N 906 869 01

Criterio 06

1x Scatola filtro aria

Ric. Nr. 7L6 129 614 A

1x Tubo flessibile di deflusso

Ric. Nr. 7L6 129 653

1x Fascetta elastica

Ric. Nr. N 906 869 01

Criterio 07

1x Pompa liquido di raffreddamento	Ric. Nr. 070 121 011 DX
2x Viti	Ric. Nr. N 102 260 02 (fino a mot. Nr. BAC 31550 / BLK 01334)
2x Viti	Ric. Nr. N 910 469 02 (da motore Nr. BAC 31551 / BLK 01335 e sigle ident. Motore BPD / BPE)
1x Coperchio di chiusura	Ric. Nr. 070 103 189 A
1x Guarnizione	Ric. Nr. 7H0 253 115 B
1x Guarnizione	Ric. Nr. 7L0 253 115 A (solo sig.ident.motore BPD / BPE)
1x Vite con anello di tenuta	Ric. Nr. N 909 654 01
2x Anelli di tenuta	Ric. Nr. N 013 848 7 (solo da motore Nr. BAC 03302 / BLK 01011)

Criterio 08 (solo se necessario)

1x Tubazione carburante	Ric. Nr. 070 127 511 B
-------------------------	------------------------

Criterio 09

1x distanziatore	Ric. Nr. 321 611 853
Solo in casi singoli:	
2x Liquido freni (0,1l)	Ric. Nr. B 000 700 S0

Criterio 10

2x Serie cavi airbag	Ric. Nr. 7L6 998 582
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 910 192 01
4x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 650 01

Criterio 11

1x Serie turbocompressore gas di scarico	Ric. Nr. 07Z 198 873 A
1x Scatola filtro aria destra	Ric. Nr. 7L6 129 614
1x Tubo flessibile di deflusso	Ric. Nr. 7L6 129 653
1x Fascetta elastica	Ric. Nr. N 906 869 01
2x Guarnizioni	Ric. Nr. 07Z 145 757 B
4x Anelli di tenuta	Ric. Nr. N 013 811 5
2x Guarnizioni	Ric. Nr. 7L6 253 115
6x Dadi esagonali	Ric. Nr. N 900 744 01
3x Dadi esagonali	Ric. Nr. N 100 289 08
6x Viti cilindriche	Ric. Nr. N 909 417 01
1x Vite di fissaggio	Ric. Nr. N 909 784 04
6x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 910 400 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 987 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 988 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 910 144 01
4x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 913 01
1x Anello di tenuta	Ric. Nr. 8E0 260 749 C
1x O-ring	Ric. Nr. 7H0 820 898
2x Anelli di tenuta	Ric. Nr. 07Z 129 646
2x O-ring	Ric. Nr. N 910 633 01
2x O-ring	Ric. Nr. N 906 660 01

Criterio 12

1x serie turbocompressore gas di scarico	Ric. Nr. 07Z 198 873 A
1x Scatola filtro aria destra	Ric. Nr. 7L6 129 614 A
1x Tubo flessibile di deflusso	Ric. Nr. 7L6 129 653
1x Fascetta elastica	Ric. Nr. N 906 869 01
2x Guarnizioni	Ric. Nr. 07Z 145 757 B
4x Anelli di tenuta	Ric. Nr. N 013 811 5
2x Guarnizioni	Ric. Nr. 7L6 253 115
6x Dadi esagonali	Ric. Nr. N 900 744 01
3x Dadi esagonali	Ric. Nr. N 100 289 08
6x Viti cilindriche	Ric. Nr. N 909 417 01
1x Vite di fissaggio	Ric. Nr. N 909 784 04
6x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 910 400 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 987 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 988 01
6x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 100 289 08
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 910 144 01
4x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 913 01
1x Anello di tenuta	Ric. Nr. 8E0 260 749 C
1x O-ring	Ric. Nr. 7H0 820 898
2x anelli di tenuta	Ric. Nr. 07Z 129 646
2x O-ring	Ric. Nr. N 910 633 01
2x O-ring	Ric. Nr. N 906 660 01

Criterio 13 (solo se interessato)

1x Serie cavi	Ric. Nr. 7L0 971 228 B
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 988 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 910 144 01
3x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 910 809 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 987 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 104 029 02
1x Vite di fissaggio	Ric. Nr. N 909 784 04
6x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 417 01

Criterio 14 (solo se interessato)

1x Serie cavi	Ric. Nr. 7L0 971 228 B
1x Scatola filtro aria destra	Ric. Nr. 7L6 129 614 A
1x Tubo flessibile di deflusso	Ric. Nr. 7L6 129 653
1x Fascetta elastica	Ric. Nr. N 906 869 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 988 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 910 144 01
3x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 910 809 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 987 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 104 029 02
1x vite di fissaggio	Ric. Nr. N 909 784 01
6x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 417 01

Criterio 15 (solo se interessato)

1x Serie cavi	Ric. Nr. 7L0 971 228 B
1x Scatola filtro aria destra	Ric. Nr. 7L6 129 614
1x Tubo flessibile di deflusso	Ric. Nr. 7L6 129 653
1x Fascetta elastica	Ric. Nr. N 906 869 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 988 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 910 144 01
3x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 910 809 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 987 01
2x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 104 029 02
1x vite di fissaggio	Ric. Nr. N 909 784 01
6x Viti di fissaggio	Ric. Nr. N 909 417 01

Criterio 16 - 23

Non sono necessari ricambi

(Solo se interessato)

1x Insetto cruscotto

Se si deve sostituire lo strumento combinato, identificare i ricambi necessari dal Catalogo Elettronico Ricambi (ETKA).

Ordinare gli strumenti combinati sempre con il "Contrassegno per pezzi di rotazione X"

Da osservare:

gli strumenti combinati sostituiti devono essere rispediti al Reparto Rotazione di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA! Vanno imballati nel contenitore originale utilizzato per la consegna dello strumento combinato nuovo. Ogni singolo imballaggio deve essere chiaramente contrassegnato sul lato superiore con il codice dell'Azione e deve essere rispedito seguendo le procedure in vigore al Reparto Rotazione di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA.

Attenzione:

allegare sempre allo strumento combinato una copia del protocollo di diagnosi dell'insetto cruscotto da rispedire e l'adesivo d'identificazione - fornito allegato al cartone di consegna dell'insetto cruscotto nuovo - che deve essere incollato sul retro dell'insetto cruscotto.

LE ISTRUZIONI DI LAVORO RELATIVE ALLA PRESENTE AZIONE POSSONO ESSERE SCARICATE DA:

- SERVICENET

- SEZIONE TECNICA

- AZIONI DI RICHIAMO

- ISTRUZIONI AZIONI DI RICHIAMO