Soluzioni tecniche

Tema	Maniglia d'appiglio tetto allentata
Mercato	Europe (3EU)
Marca	?:Volkswagen
Numero pratica	22256
Livello	EH
Stato	
Pubblicazione	29-dic-03

Numero assistenza

Umero	Denominazione
6835	?:Haltegriff

Sintomo

ID	Gruppo costruttivo	Gruppi guasti
040305	?:Karosserie/Ausstattung	?:Optik
040611	?:Karosserie/Ausstattung	?:Geräusche

Dati vettura

Golf 5

Modelli

Modello	Anno modello	Marke	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1K*	2004	V		*	*	*

Descrizione dell’inconveniente

Maniglia d'appiglio - lenta, pende in basso

Causa

1. - il sostegno della maniglia d'appiglio non è rigido.
2. - la maniglia d'appiglio non può essere correttamente avvitata, l'inserto del filettamento nella graffa manca oppure è danneggiato.

Soluzione di serie

ricerche in corso.

Soluzione assistenza
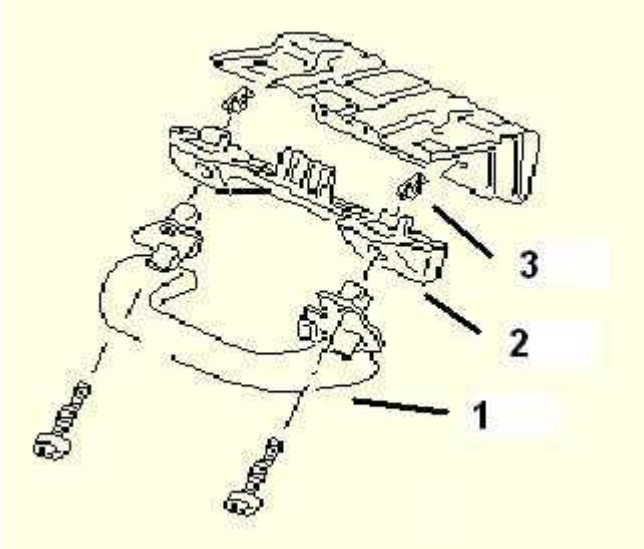
1. svitare la maniglia d'appiglio(1); staccare il rivestimento del tetto, fissare il sostegno della maniglia d'appiglio(2); avvitare il rivestimento tetto e la maniglia d'appiglio.
2. svitare la maniglia d'appiglio (1) ; allentare il rivestimento tetto, verificare che la graffa (3)sia correttamente arrestata e se l'inserto di filettamento è danneggiato. Se il filettamento nella graffa fosse danneggiato o mancante, sostituire la graffa Ric. Nr. 1K0 867 633.